

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Наименование объекта ..2пл, корп. 2.....
Инвентарный номер0000024.....
Местонахождение объекта ..Ремонт внутренней стены на участке С-1 в осях Б2-В1/13.....
Исполнитель работ
Вид ремонтаРемонтно-строительные работы.....

| №№ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|----|--|----------|--------|---|
| 1 | Отбивка штукатурки стен | м2 | 24,55 | |
| 2 | Разборка внутренних стен толщ.250мм из камней керамических 250x120x140мм | м3 | 6,14 | Разборка без разрушения, отдельно по камням |
| 3 | Устройство монолитного пояса с устройством опалубки | м3 | 0,61 | |
| 4 | Армирование монолитного пояса | т | 0,042 | Арматура 10мм - 49м Арматура 6мм - 52м |
| 5 | Сверление горизонтальных отверстий в жб конструкциях диаметром 10мм для анкеровки | шт | 16,00 | |
| 6 | Устройство металлического каркаса из стального уголка | т | 0,205 | Уголок 50x5 - 54,4м |
| 7 | Огрунтовка металлических конструкций за 2 раза | м2 | 11,97 | |
| 8 | Обшивка профлистом по металлическому каркасу | м2 | 24,55 | Профлист С-8 цвет белый |
| 9 | Установка и разборка внутренних инвентарных лесов | м2 | 14,73 | |
| 10 | Услуги автовышки | маш-ч | 40,00 | |
| 11 | Устройство защитного настила из поддонов на полы от падения строительного мусора во время демонтажа конструкций стен | м2 | 49,10 | материал б/у |
| 12 | Погрузка и вывоз мусора | т | 12,65 | |

Примечание:

- производство работ в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ кранов;
- работа на высоте Н=9м

Начальник ОРСР _____ Андреев В.В.

Вед. инж. по надзору за строит-ом ОРСР _____ Александров Н.И.

Представитель ОЭБ _____

Представитель подразделения _____ А.А. Лазарев